

Study of the damage of ancient ceramic tiles in the Chinese Mosque in Gerga – Sohag

Taha Abdel Rahim Taha

Restoration Specialist, Department of Restoration - Faculty of Archeology - South Valley University – Qena

Prof. Dr. Fatma Salah Madkour

Professor and former head of the Department of Restoration - Faculty of Fine Arts - Minia University

Prof. Dr. Abdo Abdullah Imran Al-Darby

Professor and Head of the Department of Restoration - Faculty of Archeology - South Valley University – Qena

Prof. Dr. Nabil Ahmed Abdel Tawab

Professor and Head of the Department of Restoration - Faculty of Archeology - Zagazig University

Abstract

The research aims to study and monitor the factors and manifestations of damage to the ceramic tiles that cover the Qibla wall and the interior walls of the Chinese Mosque in the city of Gerga, Sohag Governorate. Not good for tiles during the manufacturing process, which resulted in many manifestations of damage represented by micro-capillary cracks and pimples in the surface glaze layer, in addition to moisture and its destructive effect on the tiles and studying its various sources, as well as this rare group of ceramic tiles has been damaged and deteriorated As a result of the damage to the stone walls bearing them, which are in direct contact with the soil, due to the damage they cause according to its components and the ground water and salts it carries,

as well as the damage of the mortar linking the walls and tiles as a result of the crystallization of salts, which led to its weakness and fall in some cases, and thus some tiles fall from their place . Another factor of damage affecting these tiles is the temperature and its effect in terms of the disparity between rise and fall, and the occurrence of changes in the dimensions and volume of the material as a result of thermal expansion and contraction, as well as changes in the internal water content of building materials. This is in addition to studying and monitoring the damage caused by air pollutants, which include air pollution gases and their effect, as well as the deposition of dust and dirt on the surface glazing layers, which leads to distortion and obscuring their decorations. Suitable, including the use of stainless steel nails in fixing the tiles on the bearing walls.

Key words

Ceramic – tiles- Chinese Mosque -Gerga – Sohag

ملخص البحث

يهدف البحث إلى دراسة و رصد عوامل ومظاهر تلف البلاطات الخزفية التي تكسو جدار القبلة والجدران الداخلية بالجامع الصيني بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، حيث تم رصد عوامل تلف متعددة قد أثرت في تلف البلاطات الخزفية المذكورة وتشمل التلف الناتج عن عيوب الصناعة والمتمثل في التلف نتيجة للتشكيل والتجميف والحرق غير الجيد للبلاطات أثناء عملية الصناعة والتي نشأت عنها العديد من مظاهر التلف المتمثل في الشروخ الشعرية الدقيقة و البثور في طبقة التزجيج السطحية ، هذا بالإضافة إلى الرطوبة وتأثيرها المتألف على البلاطات و دراسة مصادرها المختلفة ، و كذلك قد تعرضت هذه المجموعة النادرة من البلاطات الخزفية للتلف والتدهور بفعل تلف الجدران الحجرية الحاملة لها التي تتصل إتصالاً مباشراً بالترابة بما تحدثه من تلف طبقاً لمكوناتها وما تحمله من مياة أرضية وأملاح ، كذلك تلف المونة الرابطة بين الجدران والبلاطات نتيجة لتبلور الأملاح مما أدي إلى ضعفها و تساقطها في بعض الأحيان وبالتالي تساقط بعض البلاطات من موضعها.

ومن عوامل التلف المؤثرة أيضاً على هذه البلاطات درجة الحرارة وتأثيرها من حيث التفاوت بين الارتفاع والانخفاض وحدوث تغيرات في أبعاد وحجم المادة نتيجة للتمدد والانكماش الحراري وكذلك تغيرات في المحتوى المائي الداخلي لمواد البناء. هذا بالإضافة إلى دراسة ورصد التلف الناتج عن الملوثات الجوية وتشمل غازات التلوث الجوي وتأثيرها وكذلك ترسب الأتربة والإتساخات على طبقات التزجيج السطحية مما يؤدي إلى تشويه وحجب زخارفها ، وفي النهاية تم تناول التلف البشري وتأثيره والذي يشمل الترميم الخاطئ باستخدام مواد وأساليب غير مناسبة ومنها استخدام المسامير المعدنية القابلة للصدأ في تثبيت البلاطات على الجدران الحاملة.

1.المقدمة

الجامع الصيني القديم قد أنشأه الأمير محمد بك الفقارى مملوك الأمير على بك الفقارى ولما سطا نهر النيل على موقعه هدم وأعيد بناؤه في موقعه الحالى⁽¹⁾. وهو يوجد في مكان المحكمة الشرعية في منطقة القيسارية على مقربة من النيل في الجزء الشرقي من مدينة جرجا (1787م-1202هـ)⁽²⁾ ، وكان الانتهاء من منارته وتبنيضه عام (1794م-1202هـ) ، كما أعيد استخدام بلاطات الخزف التي أمكن انقاذها من الجامع القديم في تكسية كل جدار القبلة بما فيه حنية المحراب وبعضاً من الجدار الغربي فيما عدا النوافذ والفتحات ، ويلاحظ أن الجزء الشرقي من جدار القبلة مغطي ببلاطات خزفية كاملة بينما يغطي الجزء العلوي من الجزء الغربي لجدار القبلة وكذا الجزء الجنوبي لكلا الجدارين الشرقي والغربي بأجزاء من بلاطات خزفية ، وهي أجزاء غير منتظمة تختلف عن بلاطات محطمـة⁽³⁾.

ومما لا شك أن الجامع الصيني عرف بهذا الاسم نظراً لتكسية بعض جدرانه بالبلاطات الخزفية ، ويلاحظ أن هذه البلاطات تغشى جدار القبلة والمحراب ويتخللها

¹) محمد سيف النصر أبو الفتوح : (الأثار الإسلامية الغير المسجلة بمدينة جرجا مثال للتراث الأثري الإقليمي

الذي يتهدده الضياع) مقال في كتاب (آثارنا كيف نحافظ عليها؟ كلية الآداب ، جامعة سوهاج 1981.ص.68.

²) أحمد عيسى أحمد : (البلاطات الخزفية العثمانية بالجامع الصيني بمدينة جرجا ، بحث ضمن أعمال الندوة العلمية " دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني - هيئة فولبرابت الأمريكية ، القاهرة ، 6-8/12/1996، ص.79.

³) احمد عيسى احمد : مرجع سابق ص 80

فقط الحنایا والنواذن وخاصة في الجانب الشرقي – شرق المنبر- من الجدار . أما الجانب الغربي فتعشى البلاطات النصف العلوي فقط⁽¹⁾ .

ويظهر لنا عوامل التلف واضحة في البلاطات الخزفية حيث نشاهد تدهور في طبقات التزجيج السطحية وظهور تزهير الأملاح على سطح البلاطات مما يسبب بهتان واضح محمل اللوان وفقد في أجزاء متفرقة من طبقات التزجيج السطحية مع وجود شروخ وشقوق ناتجة عن تأثير الرطوبة في الجدران الحجرية الحاملة للبلاطات وكذلك ظاهر تلف بشري متمثل في وجود مسامير حديدية لتنبيث البلاطات والتي بدورها بعد فترة أدت إلى حدوث صدأ على الطبقات الخارجية نتيجة الرطوبة التي تتفاعل مع الحديد مكونة طبقات من الصدأ ، وأيضاً ومع فتح الجامع للصلوة وجود المصلين فإنه يمكن أن يحدث بعض التلف البشري المعتمد وغير المعتمد .

2. عوامل التلف المؤثرة على البلاطات الخزفية بالجامع الصيني و مظاهر التلف الناتجة عنها

2.1 التلف الناتج عن الصناعة The Manufacture Defects 2.1.1. تلف ناتج عن إعداد وتجهيز الطفلة :

Defects due to collection and preparing the clay

من الأخطاء التي يقع فيها صانع البلاطات الخزفية عدم نجاحه في اختيار المواد المضافة أثناء عملية إعداد الطفلة ، وكذلك عدم ضبطه لنسب المواد المالة أو الزيادة الكبيرة في تلك الإضافات والتي قد تسبب نقص لدونة الطفلة المستخدمة في صناعة البلاطات⁽²⁾. وقد تحتوي الطفلة على الفقاعات الهوائية الناتجة من سوء عجن الطفلة مما يؤدي إلى شروخ أثناء عملية التجفيف وتزداد بالحرق⁽³⁾.

2.1.2 تلف ناتج عن التشكيل : Defects due to the modelling
توجد مظاهر تلف ناتجة عن عملية تشكيل البلاطات الخزفية حيث أنه في بدايات الصناعة وفي العصور الأولى كان الصانع يقوم بالتشكيل باليد مما يؤدي إلى ظهور العديد من العيوب في تلك الطريقة وهي حدوث تلف في السطح وعدم تسويته مما ينتج عنه بعض الشروخ والشقوق أثناء عملية التجفيف وبالتالي بعد تعرضها لدرجات حرارة عالية أثناء الحرق سيكون له تأثير أكبر على الخزف منخفض الحرارة⁽⁴⁾.

(1) محمد عبد الستار عثمان : (جرجا وآثارها الإسلامية في العصر العثماني) مجلة دراسات إسلامية ، المجلد الثالث ، القاهرة ، 1988.ص.225.

(2) Shepard A.O., Ceramics for the archaeologist, Washington .1985,p.25.


(3) Johnson,P. D., Clay modeling for everyone ,Hong Kong,1988,p.12.

(4) <https://psap.library.illinois.edu/collection-id-guide/objectmaterials>

وقد يتواجد بالجسم الطفلي بعض الفقاعات الهوائية نتيجة عدم الضغط الجيد (الكبس)
للطفلة أثناء التشكيل⁽¹⁾

3.1.2. تلف ناتج عن التجفيف Defects due to drying

الجسم الطفلي الذي لا يحصل على مدة كافية ومناسبة من التجفيف سوف يؤدى ذلك لنشأة ضغط نتيجة لعملية بخر الماء أثناء عملية التجفيف والحرق ، بينما التبريد السريع جداً (الفجائي) للجسم بعد عملية الحرق سوف يؤدى إلى نشأة الشروخ والشقوق ، ففي حالة التمدد أو الانكماس المفاجئ للكوارترز المتواجد في القطعة يصاحبها تغير كبير ومفاجئ في حجم الخلية البلورية ويعودي هذا التغير المفاجئ للمعدن إلى حدوث شروخ تكون في البداية دقيقة شعرية وتظل غير ملحوظة حيث تظهر فيها بعد الاستخدامات⁽²⁾ ، وأيضا عند اضافة المواد العضوية وبكميات وأحجام كبيرة تؤدي إلى ضعف متانة وقرفة البلاطة⁽³⁾. (صور 1، 2)

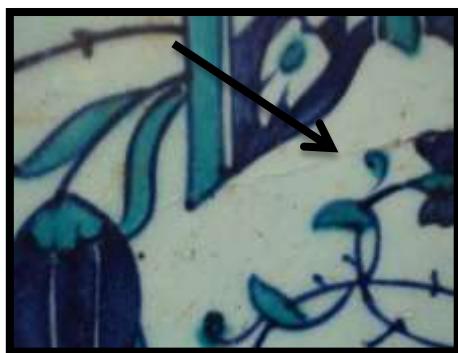

صورة رقم (2) توضح تواجد بعض البثور في طبقة التزييج السطحية



صورة رقم (1) توضح بعض الشروخ الشعرية الدقيقة بطبقة التزييج السطحية

1) Wodzinska,A., A., Manual of Egyptian Pottery , Fayum, Lower Egyptian Culture, (AERA)Ancient Egypt Research Associates. Inc, First Edition ,Vol.,1,2009,p.1.

2)Buys, and Oakley, V., The conservation and restoration of ceramic, Butterworth Heinemann Ltd; Oxford, 1993, pp. 20-21

2) Nicholson, P.T., Pottery production ,UCLA Encyclopedia of Egyptology, Department of Near Eastern languages and cultures , UC Los Angeles University, of Wales ,cardi ,2009,p.3

4.1.2. تلف ناتج عن عملية الحرق: Defects due to firing process:

هناك مظاهر تلف ناتجة عن عملية الحرق حيث إن درجة الاحتراق غير المناسبة تؤدي إلى تلف طبقة التزجيج السطحية الواقية في البلاط والآثار الخزفية حيث تكون غير مكتملة التكوين مما يؤدي إلى تواجد مناطق نافذة في السطح تكون عرضة للمهاجمة بالصقيع والأملال القابلة للذوبان نتيجة تعرضها للحرارة ، وعندما تحدث عملية الحرق يحدث تغير مفاجئ من تسخين وتبريد القطع يمكن أن يتسبب في معدلات مقاوتة من التمدد والانكماس للجسم وطبقة التزجيج مما يؤدي إلى حدوث ضغوط ينتج عنها شروخ وشقوق⁽¹⁾.

2.2. الرطوبة وتأثيرها على البلاطات الخزفية

إن مصطلح الرطوبة لا يطلق فقط على وجود بخار الماء في الهواء وإنما هو مصطلح شامل يدل على وجود الماء في الهواء أو التربة أو النباتات أو الحيوانات أو أي مكون آخر حي أو غير حي ، و الرطوبة النسبية هي مصطلح يستخدم لتقدير كتلة بخار الماء الموجودة في كتلة معينة من المزيج الغازي أو الهواء بالنسبة إلى كتلة بخار الماء اللازم لتشبع كتلة الهواء نفسها وعند درجة الحرارة نفسها⁽²⁾.

وهناك علاقة توازنية بين كمية بخار الماء المحمولة بالهواء و درجة الحرارة ، حيث ترتفع كمية بخار الماء بارتفاع درجة الحرارة وتتحفظ بانخفاضها ، ويسمى الهواء مشبعا إذا كان قادر على حمل أكبر كمية ممكنة من بخار الماء، وترتفع الرطوبة النسبية بانخفاض درجة حرارة الهواء غير المشبعة⁽³⁾

وتعتبر التربة المصرية غنية بملح كلوريد الصوديوم نتيجة لأسباب جيولوجية ، حيث ثبت من تحليل عينات كثيرة من موقع ومباني أثرية تمتد من النوبة وحتى الإسكندرية وجود ملح كلوريد الصوديوم بنسبة تزيد عن 8% ، بالإضافة إلى تلوث المياه الأرضية بالأملال الناتجة عن مياة الرى والصرف الزراعى حيث يأخذ النبات جزء منها ويتراكم الباقي في التربة ، بالإضافة إلى الأملال الناتجة عن تسرب مياة الصرف الصحى وما تحتويه من غازات حمضية وأملال نترات ناتجة عن غنى هذه المياة بمركبات اليوريا.

¹ فاطمة صلاح مذكر : دراسة تقنية وعلاج وصيانة البلاطات الخزفية الأثرية في مصر مع التطبيق العملي على بعض النماذج من العصر العثماني وعهد محمد على) رسالة ماجستير (غير منشورة) قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة ، 1999. ص .92.

²)<https://ar.wikipedia.org/wiki/>

³) Oliver, A., Dampness in Buildings , Black well Science Ltd , London ,1997,p.18

وهذا ما وجدناه في المسجد الصيني برجا حيث أن المياه الأرضية تعتبر من أخطر العوامل فتكاً بال بلاطات و تعد المياه الأرضية ذات الملوحة العالية أو تلك الغنية بالمركبات الكيميائية الضارة من أخطر عوامل التلف الفيزيوكيميائية ، حيث تسبب في حدوث تلف للتركيب المعدني لمواد البناء⁽¹⁾ حيث أدى وجود الرطوبة المرتفعة بالجدران الحاملة لل بلاطات الخزفية بالإضافة إلى وجود أملاح ذاته فيها إلى ضعف وتحلل المونه الرابطة بين البلاطات الخزفية والجدران فضلاً عن التغيرات في درجات الحرارة وعلاقتها بمعدل البحر وتبلور الأملاح ، إلى جانب ذلك تؤدي تحولات المعدنية التي تحدث في مكونات المونه إلى هشاشة وتفككها وتحول مكوناتها إلى مركبات أملاح ، بالإضافة إلى تأثير التلوث الجوى في وجود الرطوبة وما ينشأ عنه من تكون أحماض ضاره⁽²⁾. (صورتين رقمي 3، 4)

ومن تأثيرات المياه الأرضية على البلاطات الخزفية الموجودة بالمسجد الصيني أيضاً تزهر بللورات الأملاح أسفل أسطح البلاطات الخزفية مما يتسبب في حدوث ضغوط تؤدي إلى تشققات وشروخ في طبقات التزجيج السطحية وتساقطها في بعض الأحيان.
(صورة رقم 5)



صورة رقم (4) توضح مظاهر تلف المياه الأرضية وتأثيرها على الجدران الحاملة لل بلاطات الخزفية



صورة رقم (3) توضح تأثير المياه الأرضية على الحوائط الحاملة لل بلاطات الخزفية

¹) Abd El Hadi, M., The structural damage of the building stones as effects of the phisio-chemical factors , In ,Stone Material in Nonumerts, diagnosis and conservation –Second course , Heraklion, Crete (24-30may, 1993)1994, p 102.

²) فاطمة صلاح مذكور ، محمد كمال خلاف : (دراسة تلف وتقنيات الترميم والصيانة لجدران الجامع الأزرق

المكسوة بالخزف القرن 11 هـ/17 م بالقاهرة) ، المؤتمر الثامن للآثاريين العرب ، 26-27 نوفمبر ، القاهرة،

2005



صورة رقم 5 توضح الشروخ في طبقة التزجيج السطحية في بعض البلاطات

3.2. التلف الناتج عن الأملاح Salts

تعتبر الأملاح من أخطر المشاكل التي تواجه المبني الأثرية و التاريخية و منها المساجد نظراً لتنوع مصادرها و سرعة نمو بلوراتها فضلاً عن التركيب المسامي المميز لمعظم مواد البناء والظروف البيئية الجافة التي تعد وسط مناسب لحدوث التجوية، ويمكن أن تتواجد الأملاح في البلاطات الخزفية نفسها في مكونات الطفلة المستخدمة في الصناعة ، وتتوارد أيضاً في المكونات الخارجية مثل الملوثات الجوية ⁽¹⁾. ورغم خطورة الأملاح حيث تعتبر عامل هدام إلا أنها في بعض الأحيان تعمل على حماية وحفظ البلاطات ومنع نمو الكائنات الحية الدقيقة نتيجة ارتفاع تركيز الملح في الوسط المحيط بها ⁽²⁾.

أما عن طبقات التزجيج فإنها ربما تحتوى على مشاكل متصلة مثل حفر أو بثور وتحولها إلى مسحوق وذلك نتيجة لعرضها للتجوية Weathering و لأن هذه التزجيجات التي تغطي قطع الفاينس والبلاطات تختلف في الخواص الفيزيائية عن الجسم الطفلي المحروق الذي تغطيه و عند خروجها من الفرن تكون جافة تماماً ثم تمتص الرطوبة من الجو تدريجياً مما يؤدي إلى زيادة حجمها ⁽³⁾.

1.) Borrelli, E., Conservation Of Architectural Heritage, Historic Structures And Materials,Binders, ICCROM Unesco WHC, ARC Laboratory Handbook, Rome.Italy, Vol 4/99. 1999.,P3

²) ج . ام. كرونين ، و.س.روبنسون: ترجمة عبدالناصر بن عبد الرحمن الزهراني (أساسيات ترميم الآثار) جامعة الملك سعود ، الرياض ، 2006 ، ص.41.

3) Nelson, G.C., Ceramic, a potter's Hand book, CBS College Publishing, New Jersey, USA. 1984.

ومن مظاهر تلف البلاطات الخزفية في الجامع الصيني نتيجة للأملاح ضعف المونة الرابطة بين الجدران بفعل الرطوبة وتبلور الأملاح وعدم إجراء صيانة دورية لها وترك طبقة المونة حتى تتلف تماماً وبالتالي تفصل البلاطات عن الجدران مما أدى إلى تلف البلاطات وتساقطها وقد انها ، بالإضافة إلى ضعف وتحلل طبقات التزييج وتساقطها. (صور أرقام من 6-9).



صورة رقم (7) توضح تساقط طبقات التزييج السطحية نتيجة لتبلور الأملاح



صورة رقم (6) توضح تأثير الأملاح على طبقة التزييج السطحية وتساقطها



صورة رقم (9) توضح تبلل وتساقط المونة الرابطة بين البلاطات الخزفية مما يجعلها على وشك السقوط



صورة رقم (8) توضح انفصال البلاطات عن الحامل نتيجة لتبلور الأملاح

4. تأثير الحرارة Heat effect

تعتبر الحرارة من أخطر عوامل التلف التي تتعرض لها المساجد والمباني ذات القيمة لأنها إن شيدت هذه المنشآة وهي تواجه هذه التغيرات المستمرة سواء على المدى اليومي أو الفصلي حيث يؤدي التغير في ارتفاع وإنخفاض درجات الحرارة وشدة ضوء الشمس خاصة في الصيف إلى تمدد وانكماس المواد والمعادن الداخلية في تركيب الكتل الحجرية وكذلك المونات والعناصر المعمارية الأخرى المشيدة بها و منها البلاطات الخزفية حيث يوجد اختلاف كبير في معدل درجات الحرارة بين الليل والنهار وكذلك بين الشتاء والصيف⁽¹⁾.

وكما زاد ارتفاع معدلات الحرارة يزداد نمو الفطريات والبكتيريا والحشرات التي قد تأخذ البلاطات كمأوى لها وهي تحدث عند تعرض المادة في حيز عرض مغلق لضوء نهار قوي ، أو مصابيح إضاءة لجزء من اليوم أو موسمياً⁽²⁾ ويؤدي إلى اختلاف معدلات الحرارة إلى اختلاف معدلات تمدد وانكماس المكونات المعدنية للبلاطات الخزفية ويصبح التركيب الفيزيائي لتلك المكونات تركيباً ضعيفاً فاقداً للتماسك.

5. تأثير الضوء Light effect

يقصد به التأثير الناتج عن الضوء سواء كان ضوء طبيعياً أو صناعياً وتتمكن خطورة الإضاءة فيما تحتويه من أشعة ضارة وخاصة الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب تلف البلاطات وتعد الإضاءة الصناعية هي الأكثر احتواء على هذه الأشعة التي كلما كانت ذات أطوال موجة طويلة كلما زادت تأثيراتها المختلفة⁽³⁾⁽⁴⁾ كما أن الضوء مع الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة ينتج عنه نمو الكائنات الحية الدقيقة التي تعمل على تلف البلاطات⁽⁵⁾.(صورتين رقمي 10، 11)


¹ حاتم جميل محمود قنواى : (دراسة أساليب الحفاظ على المباني التاريخية ذات القيمة بمدينة القاهرة . تطبيقاً على نموذج مختار) ، رسالة ماجستير (غير منشورة) قسم ترميم الآثار ، كلية الآثار بقنا ، جامعة جنوب الوادى 2016 ، ص 112 ،

²) Kuhn, H., Conservation and restoration of works of art antiquities, Vol. 1, England, 1985, p.137.

³) عزت زكي حامد: (علم الحفائر وفن المتاحف) كلية الآداب، جامعة الإسكندرية ، 2004، ص303.

⁴) ج. أم كروفين، و.س. روبيسون: مرجع سابق ، ص46.

⁵) Buys, S, and Oakley, V, Op.Cit., p.25.

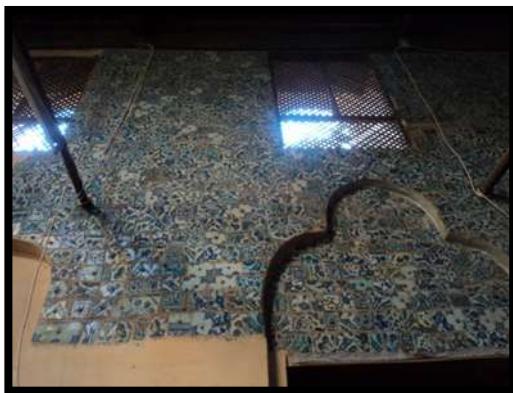

صورة رقم (11) توضح أحد مصادر الحرارة
والضوء المباشر من خلال ضوء الشمس
سقوطها على البلاطات



صورة رقم (10) توضح أحد مصادر الحرارة
الناتجة عن الإضاءة من المصايب و هي تؤثر
بطريقة مباشرة على البلاطات

6.2 . تأثير الرياح: Wind Effect

تعتبر الرياح من عوامل التلف المؤثرة على المباني الأثرية حيث أنها تكون محملة بالرمال والأتربة وتؤدي إلى عملية نحر لجدران المباني الخارجية أثناء الدوامات والعواصف مما تؤدي إلى تأكل أسطح المباني من الخارج والسبب الرئيسي لحدوث التلف من الرياح هو قوة هبوبها وسرعتها حيث كلما زادت السرعة زاد عامل التلف والخطورة ولذلك تعتبر من العوامل البيئية المختلفة⁽¹⁾. ويمكن القول ان الرياح تلعب دورا هاما في التجوية الكيميائية حيث تقوم بنقل غازات التلوث الجوى مثل غاز ثانى أكسيد الكبريت SO_2 وغاز ثانى أكسيد الكربون CO_2 حيث تتحول هذه الغازات إلى أحماض مضرية للأثر ، ثم تترسب نواتج التلوث الجوى الصلبة والسائلة والغازية على أسطح البلاطات مكونة طبقة معتمة ، كما أنها مسؤولة عن التغير المفاجئ حيث إن ضغط الرياح يعمل على زيادة معدلات البحر ومحاليل الأملاح عند مرورها على أسطح المباني مما يجعلها تتبخّر تاركة الأملاح تظهر على الأسطح الخارجية للأثر وأسفل الطبقات مما يؤدي إلى تساقط هذه الطبقات⁽²⁾.

⁽¹⁾ محمد عبد الرحمن الجوهرى (دراسة مقارنة لأسباب وتلف وطرق علاج وصيانة الآثار الحجرية فى المواقع الأثرية) رسالة ماجستير (غير منشورة) قسم ترميم الآثار ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 1996 ، ص 83

⁽²⁾ عمر محمد آدم عبدالحميد : (دراسة مظاهر تلف وطرق علاج وصيانة القطع الحجرية المنقولة والمنحوتة من الحجر الجيري تطبيقا على نماذج مختار بالمتحف المصرى بكلية الآثار) قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 2009 ، ص 56.57

ويظهر تأثير الرياح على البلاطات الخزفية عند هبوبها على المساجد والمباني الأثرية حيث تكون محملة بحبيلات من الأتربة والرمال وعندما تصطدم هذه الرياح بالأسطح والجدران تحدث عملية تأكل ونحر لها.

7.2. تأثير الملوثات الجوية

من أخطر العوامل تأثيراً على المساجد والمباني الأثرية وهو يظهر في صوره الثلاثة شوائب غازية وصلبة وسائلة وتوجد بتركيزات مختلفة وتبقى لفترات كبيرة حيث أنها ترسّب مخلفات صلبة مثل الأتربة والسنаж وقطرات الشحوم وحبيلات الكربون على الأسطح الخارجية والداخلية للمساجد ، مما يؤدي إلى تشوّهها وتغطيتها بطبقة رقيقة سوداء و التي تتكون غالباً من أكاسيد الحديد والكبريتات والسنаж والأتربة والمعادن السيليكاتية ونسبة ضئيلة من المعادن الأخرى. حيث أنها وبمرور الزمن ومع وجود الرطوبة بجميع أشكالها من أمطار وبخار ماء ومياه أرضية تحدث تفاعلات بين هذه المكونات وبين المادة الأثرية وينتج عنها تكوين طبقة من القشور السوداء على سطح البلاطات الخزفية. و تتمثل مظاهر التلف الناتجة عن الرواسب الصلبة على أسطح العديد من البلاطات الخزفية بالجامع الصيني موضوع الدراسة حيث أدت إلى تشوّهها وحجب زخارفها.

8.2. التلف البيولوجي: Microbiologic Deterioration

يعتبر التلف البيولوجي من العوامل التي تؤثر على البلاطات⁽¹⁾. و تعتبر الحشرات من أخطر الأنواع التي المباني الأثرية لما تسببه من تلف ومن أهمها النحل البري الذي يقوم بعمل أعشاش طينية صلبة في خطوط عميق يصل سمكها أحياناً ما بين 20-55 سم على واجهات المساجد وتكون في غاية الصلابة⁽²⁾.

هذا وتنسب الطيور أيضاً في تلف واضح على الآثار ومن أهم أنواعها الحمام البري والعصفور المنزلي وغيرها، وهذه الكائنات يمكن أن تدمر الأسطح الملمسة كما هو في البلاطات الخزفية بواسطة مناقيرها وأظافرها ويزداد تلفها عند تجميع فضلاتها ومواد بناء أعشاشها مما يساهم في تكوين بؤر حمضية تؤدي إلى إحداث تجوية كيميائية بالإضافة لجذب الكائنات الحية الدقيقة التي تتغذى على فضلاتها ،

⁽¹⁾ ابراهيم محمد عبد الله: (ترميم وعلاج الفخار والزجاج والقاشاني الأثري) دار المعرفة الجامعية، 2016.ص.51.

⁽²⁾ مني فؤاد على : (دراسة صيانة الصور الجدارية بمنطقة سقارة مع التطبيق العلمي على أحد مقابر المنطقة)

رسالة ماجستير (غير منشورة) قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 1988،ص 100-102.

كما أنها في وجود الرطوبة يتكون نتيجة لهذه الفضلات أحماض مثل حمض النيتريك وهي أحماض تعمل على تأكل الأسطح نتيجة لتفاعلها معها⁽¹⁾. وفي حالة البلاطات الخزفية موضوع الدراسة فتتوارد بعض الطيور تبني أعشاشها بشكل مشوه على الأسطح ومن أهم الطيور التي تتواجد في الأماكن الأثرية (الزارزير ، الغربان ، الحمام المنزلي) و التي تتقر بعض الأجزاء من أسطح البلاطات الخزفية وتترك فضلاتها عليها مما يؤدي إلى تشوه السطح الخارجي لها.(صورتين 12،13)



صورة رقم (13) توضح بقايا الطيور والمخلفات والتي تشوّه زخارف، الطبقة السطحية للبلاطات الخزفية موضوع الدراسة



صورة رقم (12) توضح تأثير الحشرات على الأسطح الخارجية للبلاطات الخزفية

2.9. التلف البشري

يرجع وجود التلف البشري للتراث الأثري إلى بداية حياة الإنسان والتي تتمثل في مظاهر التلف المختلفة والتي تكون من أسباب عديدة منها – العامل السياسي والاضطرابات الداخلية والخارجية وتعدد الطوائف والإضطهاد الديني وتترك أثراها بالعنف على الآثار. ويؤثر العامل الاقتصادي سواء في أوقات الرخاء والشدة على الآثار إما بالحفظ عليها وترميمها أو بسرقتها والعامل الديني حيث الاعتقادات السائدة وسكن المبانى الأثرية وتغيير تخطيطها التي كانت عليه ،

¹) محمد عبد الرحمن الجوهري : (تأثير المياه الأرضية على الأحجار الرملية المستخدمة في تشييد بعض المعابد المصرية القديمة في مصر العليا والطرق العلمية والتطبيقية المتتبعة في علاجها وصيانتها) رسالة دكتوراه (غير منشورة) قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 2000 ، ص 131.

بالإضافة إلى العامل الاجتماعي ويرجع إلى العادات والتقاليد التي كانت تتوارثها أهل هذه القرى وأيضاً الموضع الجغرافي حيث تواجدها وسط البلد والأماكن العامة وقربها من المواصلات أيضاً.⁽¹⁾ (صورتين 14، 15).

1.9.2. الترميم الخاطئ باستخدام مواد وأساليب غير مناسبة :

تتعرض البلاطات الخزفية إلى كثير من الترميمات الخاطئة وذلك لأن قبل بعض أخصائي الترميم قليلوا الخبرة وقد تؤدي عمليات الترميم غير المدروسة الدراسة الكافية إما إلى طمس بعض المعالم بالمبني أو إلى بازالة بعض العناصر التي كانت موجودة أصلاً أو باستحداث عناصر أخرى أو تشويه طرازه وسماته المميزة . وبالنسبة للبلاطات الخزفية موضوع الدراسة فربما تمت عملية ترميم لها سابقاً بشكل غير مدروس علمياً باستخدام مواد وطرق غير مناسبة سواء للتقوية أو الاستكمال أو التنظيف مما يؤدي إلى زيادة مظاهر التلف بعد تطبيق هذه الطرق.⁽²⁾ (صورتين 16، 17)



صورة رقم (15) توضح التلف البشري المتمثل في استخدام وتعليق بعض الأدوات لاستذكارها



صورة رقم (14) توضح التلف البشري المتمثل في استخدام ساعة حائط وتعليقها على البلاطات الخزفية

¹ أحمد ابواليمين أحمد عمر : (التصوير الجداري بمقابر الوجوت بالواحات الخارجة . الحالة الراهنة وطرق العلاج والصيانة ، تطبيقاً على احدى المقابر المختارة) قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 2014، ص 73

² منى سيد على حسين : (دراسة تجريبية لانتاج الكالسيت بيولوجيا لغرض تقوية الحجر الجيري) رسالة ماجستير قسم الترميم ، كلية فنون جميلة ، جامعة المنيا ، 2015، ص 10



صورة رقم (17) توضح طريقة رص قطع من البلاطات صغيرة غير منتظمة الاشكال ورص بدون تنسيق وفوقها مونة مما يؤدي الى اختفاء الملامح لها



صورة رقم (16) توضح طريقة تجميع كسر من البلاطات بطريقة عشوائية وغير مرتبة

و حيث يوجد العديد من المواد والطرق المستخدمة في أعمال الترميم يمكن أن ينتج عنها أملام ذاتية داخل مسام الجسم الخزفي ومنها استخدام الأحماس المختلفة في إزالة البقع المعدنية أو إزالة الطبقات الصلبة المتحجرة غير القابلة للذوبان في الماء.

وبالنسبة لل بلاطات الخزفية موضوع الدراسة فيتمثل التلف البشري في استخدام مواد غير مناسبة في الترميم و منها استخدام المسامير الحديدية لثبيت البلاطات الخزفية بالمسجد مما يؤدي إلى حدوث تلف جديدة عليها لم يكن موجود مثل الصدأ الذي يلاحظ على السطح المزجاج.

حيث مع مرور الزمن و تعرض البلاطات للرطوبة المرتفعة سواء في الجدران الحاملة أو الرطوبة النسبية الجوية تعرضت هذه المسامير للصدأ وكذلك أدت إلى حدوث تشققات وشروخ في البلاطة حول هذه المسامير و بعد فترة يحدث إنفصال في أجزاء من البلاطة نتيجة لقوة الضغط التي تحدثه هذه المسامير و في النهاية يمكن أيضاً أن تؤدي إلى إنفصال البلاطة نفسها عن الأرضية أو الحامل و سقوطها ، هذا بالإضافة إلى ترك ثقوب في أسطح البلاطات عندما يتم فقد هذه المسامير وترك مكانها فارغاً مما يشوه المظهر العام لل بلاطات و يؤدي إلى نفاذ الرطوبة بنسبة أكبر داخل جسم البلاطات مما يؤدي إلى تفاقم التلف.

وإستخدام المسامير الحديدية القابلة للصدأ دون عزلها في عمليات الترميم والتنبيب هي من عمليات الترميم الخاطئ ، حيث يحدث صدأً للمسامير بمرور الزمن وينتج عن ذلك ضغوط موضعية مصاحبة ل تكون طبقات الصدأ وزيادة حجمها مؤدية إلى حدوث شروخ شعرية دقيقة ، يكون نتبيتها انفصال الطبقة أسفلها ، كما تعمل الرطوبة المرتفعة على هجرة أكسيد الحديد إلى السطح في شكل بقع لونية⁽¹⁾. (صور من 18-21).



صورة رقم (19) توضح تساقط أجزاء من سطح
ال بلاطات و ضعفها حول المسamar الحديدي



صورة رقم (18) توضح تأثير المسامير على
ال بلاطات حيث أدت إلى تشقق وشروع في البلاطة



صورة رقم (21) توضح ظهور بقع بلون أصفر
حول المسامير وبهتان للألوان السطحية



صورة رقم (20) توضح الصدأ نتيجة المسامير
و تسرق العلامة على جانب البلاطات

¹) عز عرب بوعرابى : تقنية التصوير الجدارى على الجدران المعابد البطلمية ودراسة لميكانيكية التلف وطرق العلاج تطبيقاً على أحد المعابد المختارة ، رسالة دكتوراه ، قسم ترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 2009، ص 84-85

2.9.2 تأثير الزوار :

و يمكن حصر التلف البشري الناتج عن تأثير المصلين والزوار للمسجد والمباني الأثرية بشكل عام و التي يمكن أن تؤثر على العناصر المعمارية ومنها البلاطات الخزفية في الملمسة المباشرة للأثر حيث أن الاحتكاك يمكن أن يسبب تبعق للسطح ، هذا بالإضافة الي إمكانية تساقط للأجزاء الضعيفة و الهشة من الأسطح المزججة وفي بعض الأحيان فقدان لأجزاء كثيرة منها وضياعها . كما أنه مع فتح المسجد للزوار والمصلين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الرطوبة النسبية داخل الأثر خاصة في حالة وجود تهوية غير كافية و ذلك بفعل بخار الماء نتيجة التنفس مما يؤدي الي تكاثف بخار الماء على الأسطح وحدوث تلف ، وكلما زادت نسبة التواجد البشري داخل حرم الأثر كلما زادت الخطورة حيث ينتج الشخص الذي يتنفس داخل الأثر ما يعادل 5 جرام من بخار الماء في الساعة وأيضا يؤدي إلى ارتفاع معدلات غاز ثاني أكسيد الكربون ⁽¹⁾.

نتائج الدراسة :

- 1- أثبتت الدراسة أن طبيعة التلف ومعدلاته تتوقف إلى حد كبير على عيوب صناعة البلاطات الخزفية ، ومن أهم هذه العيوب عدم التجانس في التركيب المعدني للطفلة ، و كذلك تقنيات التشكيل لها تأثيرها الواضح على معدل تلف البلاطات الخزفية، فإذا لم تتم بدقة ممكن أن تؤدي للتلف.
- 2- أثبتت الدراسة أن عملية التجفيف والحرق يعتبران من أخطر العمليات التي تسبب تلف البلاطات إذا لم تتم بدقة حيث ينتج عنهم العديد من مظاهر التلف مثل التشرخ والتشقق والتقرش والانفصال والتبعع والانفجار أو حتى التفتق.
- 3- أثبتت الدراسة أن المياه الأرضية ذات خ特ورة بالغة نظراً لما تحمله من أملاح، ومركبات كيميائية معقدة، وغازات وأحماض ذاتية، والتي غالباً ما تسبب مظاهر تلف فيزو كيميائية
- 4- أثبتت الدراسة أن الأملاح تختلف فيما بينها في درجة ذوبانيتها، وتعتبر أملاح الصوديوم والبوتاسيوم من أكثر الأملاح ذوبانية وهي أملاح هيجروسكوبية، أما أملاح الكربونات والكبريتات أقل ذوبانية.
- 5- أثبتت الدراسة أن التلف الناتج عن الترميم الخاطئ متعدد الجوانب وقد يكون غير رجعياً.

(1) محمد كمال خلاف : دراسة علاج وصيانة المحاريب الأثرية بمدينة القاهرة تطبيقاً على محاريب أثرية مزخرفة بالفسيفساء رسالة ماجستير 2000. ص 71

- 6- وثبتت الدراسة لإعادة استخدام كميات كبيرة من كسر البلاطات بشكل عشوائي وبدون تصنيف طبقاً للزخرفة واللون في تكسية جزء كبير من الجانب الغربي في جدار القبلة وفي طاقة المحراب عدم إعادة استخدامها في موضعها الأصلي طبقاً للتصميم.
- 7- أثبتت الدراسة أن استخدام المسامير الحديدية القابلة للصدأ في إعادة تثبيت البلاطات على الجدران مع إحداث ثقب في كل بلاطة لوضع المسamar أدي إلى تشوية أسطح البلاطات وتعریضها للتشریخ والتهشم في كثير من البلاطات.
- 8- أثبتت الدراسة أنه تم استخدام قطع من بلاطات خزفية لاستكمال بلاطات أخرى ناقصة ووضعها بطريقة غير صحيحة أو بطريقة غير متقنة.

المراجع

1.4. المراجع العربية

- 1- ابراهيم محمد عبد الله: (ترميم وعلاج الفخار والزجاج والقاشاني الأثري)، دار المعرفة الجامعية، 2016.
- 2- أحمد عيسى أحمد: (البلاطات الخزفية العثمانية بالجامع الصيني بمدينة جرجا) بحث ضمن أعمال الندوة العلمية " دراسات في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني" هيئة فولبرايت الأمريكية ، القاهرة ، من 6 الى 8 ديسمبر ، 1996
- 3- ج . ام. كرونين ، و.س.روبنسون : ترجمة عبدالناصر بن عبد الرحمن الزهراني : (أساسيات ترميم الآثار) ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، 2006.
- 4- حاتم جميل محمود قنواوى: (دراسة أساليب الحفاظ على المبانى التاريخية ذات القيمة بمدينة القاهرة .تطبيقاً على نموذج مختار) رسالة ماجستير (غير منشور) قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة جنوب الوادى ، قنا، 2016.
- 5- عمر محمد آدم عبدالحميد: (دراسة مظاهر تلف وطرق علاج وصيانة القطع الحجرية المنقولة والمنحوتة من الحجر الجيرى تطبيقاً على نماذج مختار بالمتحف المصرى بكلية الآثار) قسم الترميم ، كلية الآثار، جامعة القاهرة ، 2009.
- 7- عز عرب عرابى : تقنية التصوير الجدارى على الجدران المعابد البطلمية ودراسة لميكانيكية التلف وطرق العلاج تطبيقاً على احد المعابد المختارة ، رسالة دكتوراة ، قسم ترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 2009.

- 8- عزت زكي حامد: (*علم الحفائر وفن المتاحف*) كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، 2004.
- 9- فاطمة صلاح مذكور: (*دراسة تقنية وعلاج وصيانة البلاطات الخزفية الأثرية في مصر مع التطبيق العلمي على بعض النماذج من العصر العثماني وعهد محمد على*) رساله ماجستير(غير منشورة) قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 1999
- 10-فاطمة صلاح مذكور ، محمد كمال خلاف: (*دراسة تلف وتقنيات الترميم والصيانة لجدران الجامع الأزرق المكسوة بالخزف القرن 11هـ/17م بالقاهرة*) المؤتمر الثامن للآثاريين العرب ، 26-27 نوفمبر ، القاهرة، 2005.
- 11- محمد عبد الستار عثمان: (*جرجا وأثارها الإسلامية في العصر العثماني*) مجلة دراسات إسلامية ، المجلد الثالث ، القاهرة ، 1988.
- 13- محمد عبدالرؤوف عبدالرحمن الجوهرى: (*دراسة مقارنة لأسباب وتلف وطرق علاج وصيانة الآثار الحجرية في المواقع الأثرية*) رساله ماجستير ، قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 1996.
- 14 - محمد عبدالرؤوف الجوهرى: (*تأثير المياه الأرضية على الأحجار الرملية المستخدمة في تشييد بعض المعابد المصرية القديمة في مصر العليا والطرق العلمية والتطبيقية المتبعة في علاجها وصيانتها*) رساله دكتوراه (غير منشورة) قسم الترميم ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، 2000
- 15- محمد سيف النصر أبو الفتوح: (*الآثار الإسلامية الغير المسجلة بمدينة جرجا مثل للتراث الأثري الإقليمي الذي يتهدده الضياع*) مقال في كتاب : آثارنا كيف نحافظ عليها ؟ كلية الآداب ، جامعة سوهاج ، 1981.
- 16- محمد كمال خلاف: (*دراسة علاج وصيانة المحاريب الأثرية بمدينة القاهرة تطبيقاً على محاريب أثرية مزخرفة بالفسيفساء*) رساله ماجستير(2000)
- 17- منى فؤاد على: (*دراسة صيانة الصور الجدارية بمنطقة سقارة مع التطبيق العلمي على احدى مقابر المنطقة*) رساله ماجستير ، قسم ترميم ، كلية الآثار، جامعة القاهرة ، 1988.
- 18- منى سيد على حسين: (*دراسة تجريبية لإنتاج الكالسيت بيولوجيا لغرض تقوية الحجر الجيري*) قسم الترميم ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة المنيا ، 2015.

. المراجع الأجنبية .2.4

- 1- Abd El Hadi, M., The structural damage of the building stones as effects of the phisico – chemical factors , In ,Stone Material in Nonumerts , diagnosis and conservation –Second course , Heraklion – Crete (24-30 may, 1993)1994
- 2- Borrelli, E., Conservation Of Architectural Heritage ,Historic , Structures, And Materials,Binders, ICCOM Unesco WHC,ARC Laboratory Handbook,Rome,Italy,Vol 4/99,1999
- 3- Buys, and Oakley, V., The conservation and restoration of ceramics, Butterworth Heinemann Ltd; Oxford, 1993
- 4- Johnson, P.D., Clay Modeling for everyone ,Hong Kong,1988
- 5- Kuhn, H., Conservation and restoration of works of art antiquities , Vol. 1 , England,1985.
- 6- Nicholson, P.T., Pottery production, UCLA Encylopid OF Egyptology, Department of Near Eastern languages and cultures , UC Los Angeles University, of wales, Cardi, 2009.
- 7- Nelson, G.C., Ceramic, a potter's Hand book, CBS College Publishing, New Jersey, USA. 1984.
- 8- Shepard A.O., Ceramics for the Archaeologist Washington .1985
- 9- Wodzinska, A. A., Manual Of Egyptian Pottery, Fayum A_Lower Egptian Culture, (AERA)Ancient Egypt Research Associates. Inc, First Edition ,Vol,,1,2009,p.1.
- 10- Wilson, F., Building Materials Evaluation, Van Nostrand Rein Hold Co., Inc, USA, 1984.
- 11- <https://psap.library.illinois.edu/collection-id-guide/objectmaterials>.